A10W

VHD 维海德



快速入门指南


装箱清单




主麦克风 x 1




扩展麦克风 x 2（可选）

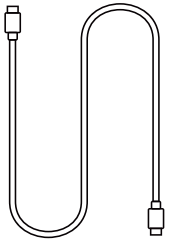

扩展麦克风USB线 x 2（可选）

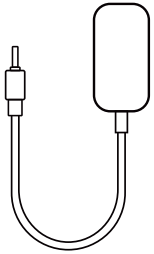


电源适配器 x 1

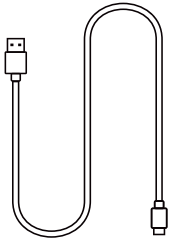

主麦克风USB线 x 1



USB无线接收器 x 1

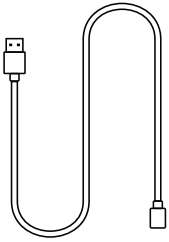

无线接收器USB线 x 1



快速入门指南 x 1




合格证/质保卡 x 1

外观和接口


主麦克风




主麦克风

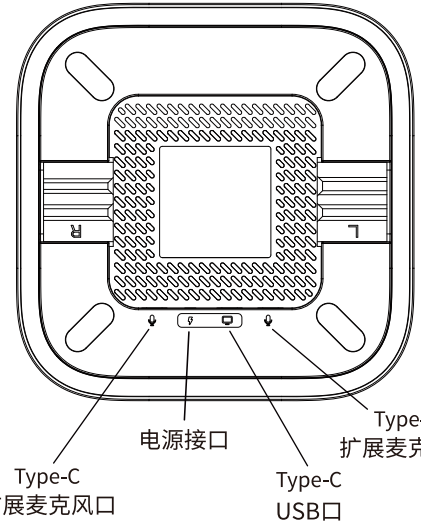

扩展麦克风（可选）

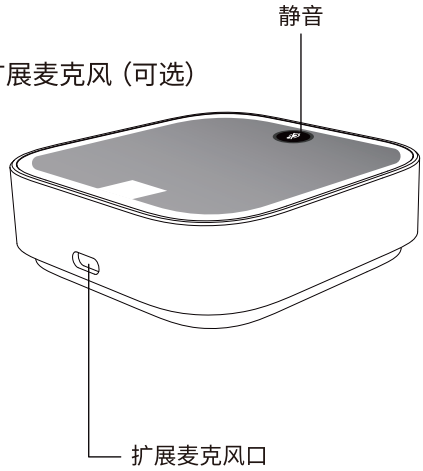

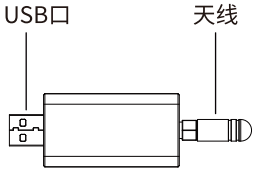


USB无线接收器

指示灯

指示灯	设备状态
蓝色	麦克风在无线连接模式下正常工作中
绿色	麦克风在有线连接模式下正常工作中
红色	麦克风静音
橙色	开机启动中/固件升级中
顺时针转圈	连接电脑USB接口
逆时针转圈	断开电脑USB接口

连线

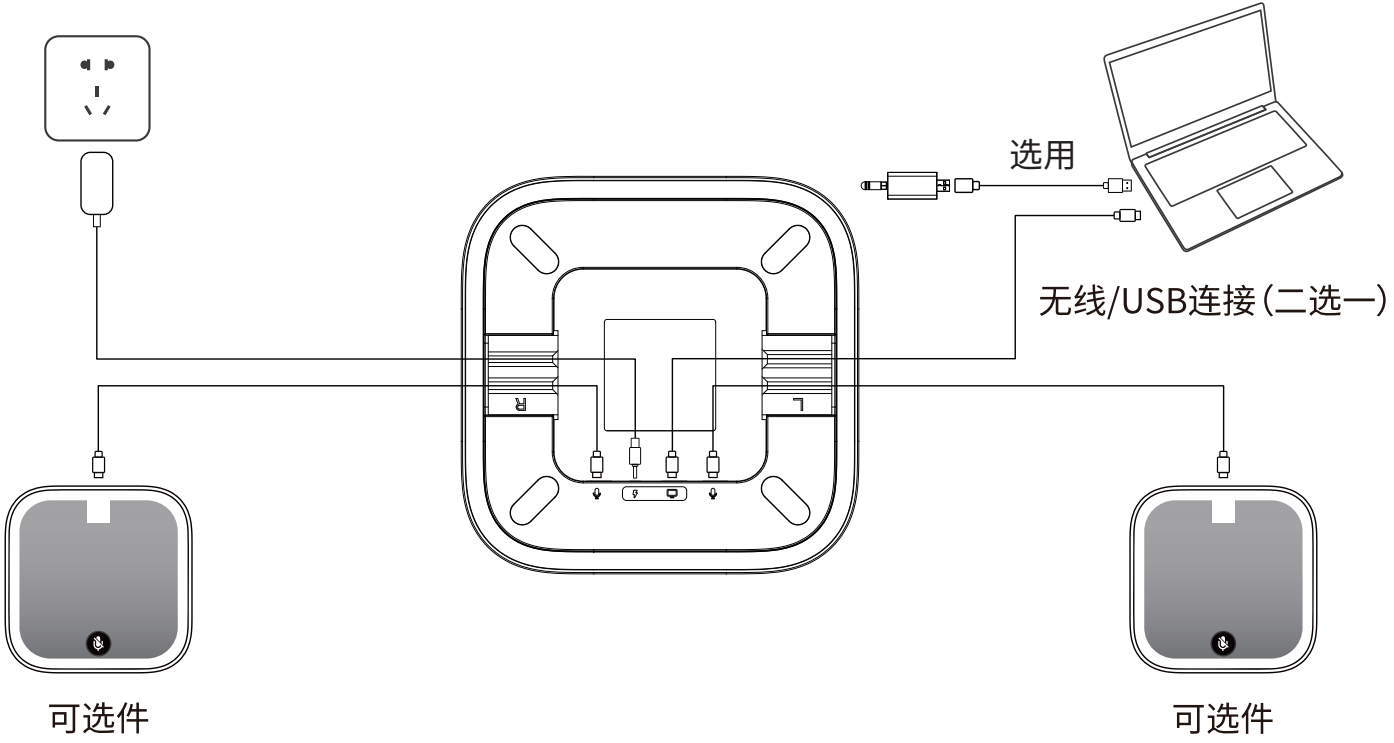

常见问题解答

问题现象1

当电脑相邻的USB接口同时连接主麦克风与USB 3.0 U盘时，麦克风出现信号干扰或声音卡顿，应如何解决？

解决方案

1) 调整设备连接位置，避免相邻使用
请勿将主麦克风与USB 3.0设备插入彼此相邻的USB接口。
将其中任一设备改接至电脑上另一个距离较远的USB接口。通过增加物理距离来有效避免信号干扰。

2) 检查并确保所有接口连接牢固
请重新插拔主麦克风及USB 3.0设备的连接线，确保所有接口均已插紧到位，排除因接触不良导致问题加剧的可能性。

3) 观察设备运行状态以确认问题解决
完成上述调整后，请测试主麦克风的录音功能是否已恢复正常。若干扰现象依然存在，建议避免将高频设备（如USB 3.0 U盘）与音频设备接入相邻接口，或联系技术支持获取帮助。

常见问题解答

问题现象2

A10W无线连接时出现指示灯异常闪烁，应如何排查？

解决方案

1) 检查USB无线接收器连接是否到位
确保USB无线接收器已完全插入电脑USB端口，避免因插入过浅、接触不良导致连接不稳定，引发指示灯异常。

2) 检查麦克风接线（如使用扩展麦）
若同时连接了扩展麦克风，请检查主麦与扩展麦之间的连接线，确保接口插接牢固，无松动或接触不良的情况。

3) 调整USB无线接收器位置，避开信号干扰与接口干涉
若USB无线接收器与电脑周围其他USB接口发生干涉（如相邻接口插满设备导致接触不良），可使用配套的10厘米USB延长线连接USB无线接收器与电脑USB接口，调整位置避免干涉。无论是否使用延长线，均需让USB无线接收器与其他USB数据线保持一定距离，减少电磁干扰对连接的影响。

保修 | 版权 | 有毒有害物质声明

自购机之日起两年内如果出现非人为原因造成的故障，可享受产品保修服务。

版权所有 © VHD 2025。保留一切权利。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构件	0	0	0	0	0	0
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0
电路板组件	x	0	0	0	0	0
电源适配器	x	0	0	0	0	0
电线/电缆	0	0	0	0	0	0
配件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以内。

x：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前没有成熟的替代方案。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须有此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下产品的环保使用期限。


Internet

VHD 维海德

深圳市维海德技术股份有限公司

深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层
www.vhd.com.cn

部件编码
079.79.11010167_V6.0